



6주

# 회로시험기 사용법

## 1-1 멀티테스터의 개요

- ❖ **회로시험기** : 전압, 전류 및 저항 등의 값을 하나의 기기로 측정할 수 있게 만든 기기 중에서 가장 간단한 전기계측기멀티미터(multi-meter)또는 회로시험기라고도 함
- ❖ **아날로그와 디지털 멀티테스터 두 형식이 있음**
  - 아날로그 멀티테스터 : 측정값이 눈금판을 가리키는 지침으로 나타남
  - 디지털 멀티테스터 : 측정값이 표시기에 숫자로 나타남



아날로그 멀티테스터




디지털 멀티테스터

## 1-2 멀티테스터의 용도

- ❖ 저항 측정(통전·절연시험)
- ❖ 직류, 교류전압 측정
- ❖ 직류 전류 측정
- ❖ 다이오드, TR 등 부품 검사
- ❖ 회로의 고장 수리

## 1-1 아날로그 멀티테스터의 구조


- 가. **눈금판** : 저항 눈금, 전류 눈금, 전압 눈금 등이 표시
- 나. **0옴 조정기** : 저항값을 측정할 때 시험 막대를 접촉한 상태에서 지침이 정확히 0Ω이 되도록 조종하는 장치
- 다. **전환스위치** : Ω - 저항, ACV - 교류 전압, DCmA - 직류전류, DCV - 직류전압
- 마. **시험막대** : 직류(DC)일 때  
**빨간색** : (+), **검은색** : (-)
- 바. **직류 전압 측정부**
- 사. **교류 전압 측정부**
- 아. **직류 전류 측정부**
- 자. **저항측정부**

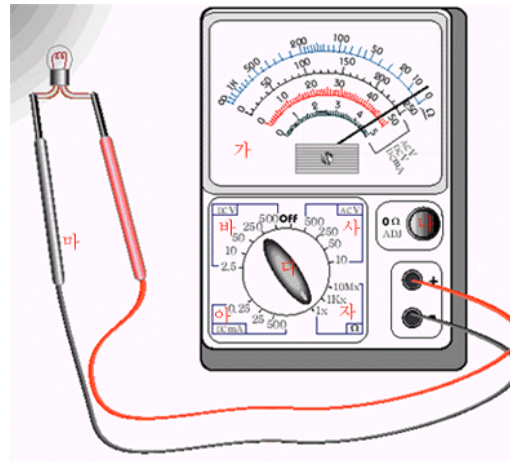

## 1-2 아날로그 멀티테스터의 사용시 주의사항

- ※ 측정단자의 극성(+, -)에 주의한다. ( **빨간색**막대 : + , **검은색**막대 : - )
- ※ 측정전압 등이 불명확한 경우 최대 레인지에서 측정을 시작한다.
- ※ 측정하려는 종류와 양을 정확히 알아서 전환 스위치를 맞춘다.
- ※ 시험막대를 접촉한 채로 전환 스위치를 돌리지 않는다.
- ※ 멀티테스터의 지침이 눈금판 중앙에 오도록 배율을 선정한다.
- ※ 측정하기 전에 계측기의 지침이 "0"점에 있는지 확인한다.
- ※ 고압측정 시 계측기 사용 안전 규칙을 준수한다.
- ※ Ω조정기 : 저항을 측정할 때에만 사용한다.
- ※ 스피커나 전원 트랜스 등 자기의 영향을 받기 쉬운 곳에서 사용하지 않는다.
- ※ 측정이 끝나면 피 측정체의 전원을 끄고 반드시 레인지 선택 스위치를 OFF에 놓는다.

## 1-3 아날로그 멀티미터의 부분별 명칭

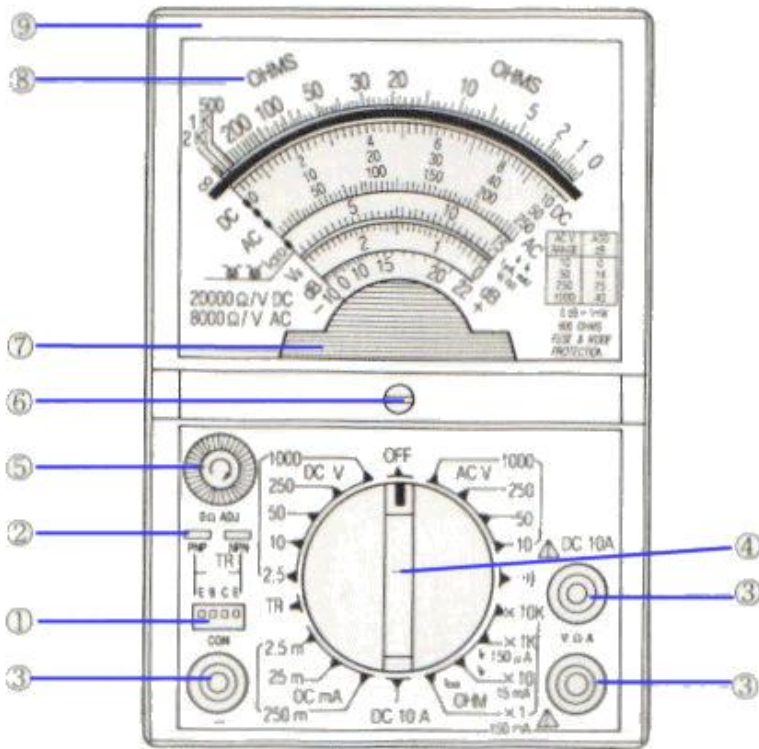


- ① 트랜지스터 검사 소켓
- ② 트랜지스터 판정 지시 장치
- ③ 입력 소켓  
안전장치로 되어 있어 시험 봉의 플러그 삽입 시 손에 접촉되지 않게 매우 안전하다.
- ④ 레인지 선택 스위치  
명확한 레인지 선택이 가능한 스위치 방식으로 20레인지의 선택이 가능하다.
- ⑤ "0" 옴 조정기  
옴 미터로 사용시 지침이 옴 눈금의 "0"점에 정확히 오도록 조정해야 한다.
- ⑥ 지침 영점 조정기  
측정 전에 반드시 지침이 왼쪽 "0"점에 있는지 확인하고 필요 시 조정한다.
- ⑦ 내장형 가동 코일형 미터  
고감도, 고직선성 및 1[%] 미만의 정밀도이다.
- ⑧ 눈금판

## 1-4 아날로그 멀티미터의 사용법

❖ 저항측정, 직류 전압측정, 직류 전류측정, 교류 전압측정, 인덕턴스 측정, 콘덴서 측정, 전압비(dB)측정 등을 할 수 있다.

### ❖ 0점 조정


- 사용하기 전 눈금판의 지침이 0점(영점)에 일치되었는가를 확인하고 맞지 않을 때는 0점 조정나사를 돌려서 조정한다.

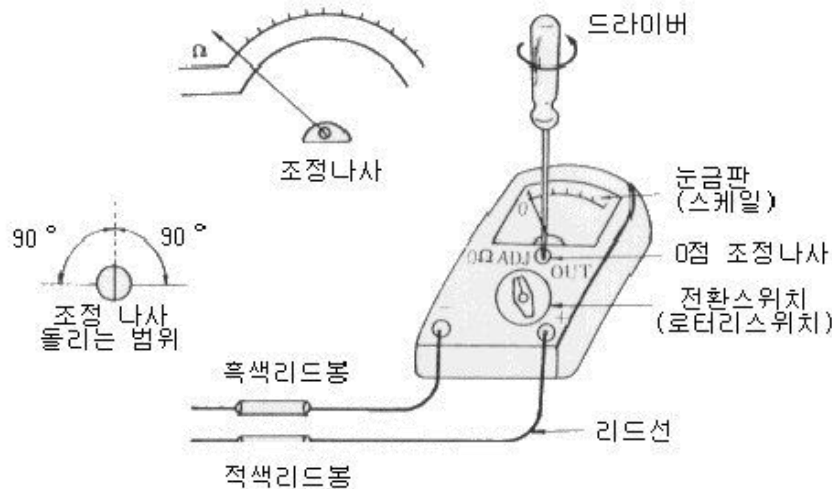




## 1-5 저항 측정법

❖ 저항 양단 리드에 회로시험기의 리드봉을 대고 측정 레인지의 배수와 지시값을 계산하여 읽는다.

- 저항 값 = 눈금 값(A) X 레인지 값(B)

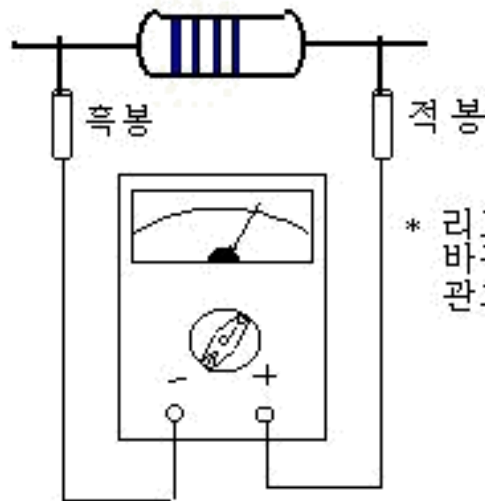

\* 리드봉은 서로  
바꾸어 측정해도  
관계없다

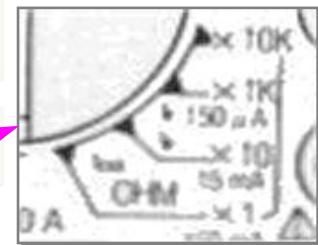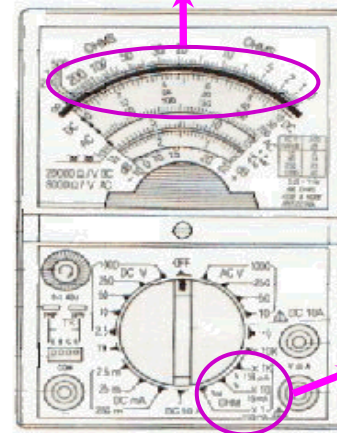
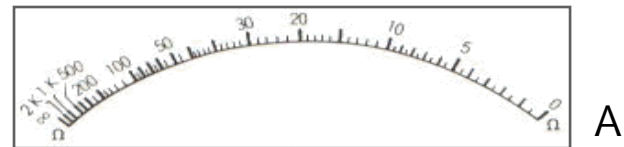





## ❖ 영위 조정

- 저항계의 눈금은 측정 레인지에 따라 변화하므로 회로시험기의 리드봉을 단락시켜  $0\Omega$  ADJ 볼륨(VR)을 조정하여 지침이 0점 위치에 맞도록 조종해야 한다.
- 만일 맞지 않을 때는 회로시험기 내부의 건전지가 소모된 것이므로 교환해야 한다.

리드봉을 서로 단락 시키고 VR을 조정하여 0의 위치에 맞도록 조정한다.

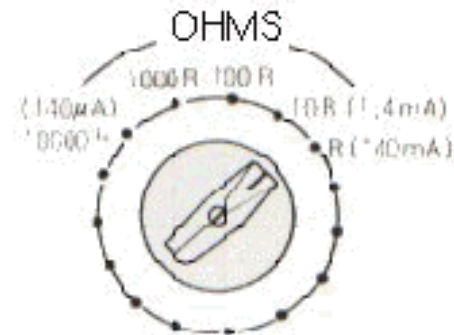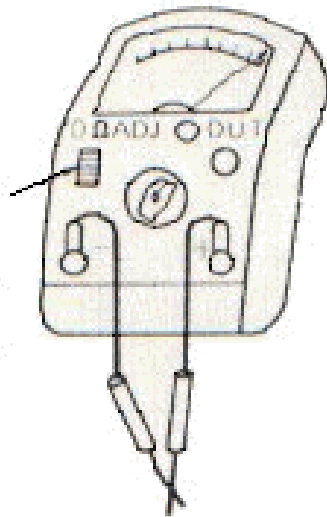


## 저항값 읽는 법 (보기1)

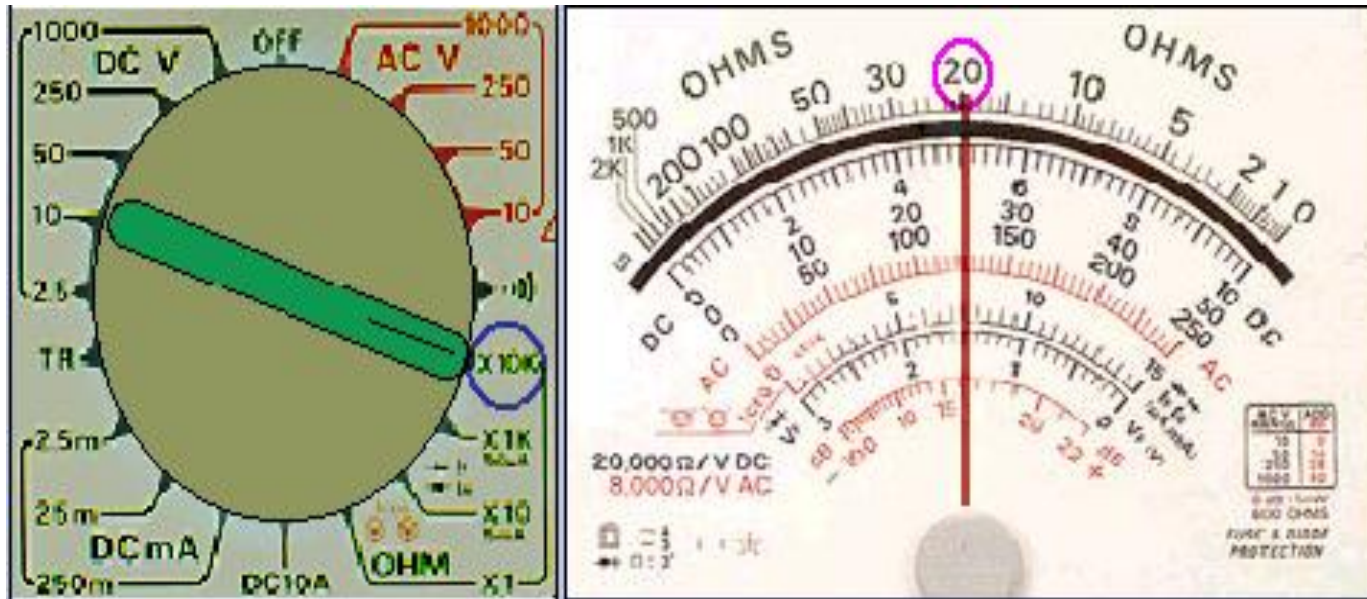

- 전환스위치 측정범위 : x 10K
- 눈금판의 지침 값 : 20
- 저항값 읽기 :  $20 \times 10K = 200[k\Omega]$


## 저항값 읽는 법 (보기2)

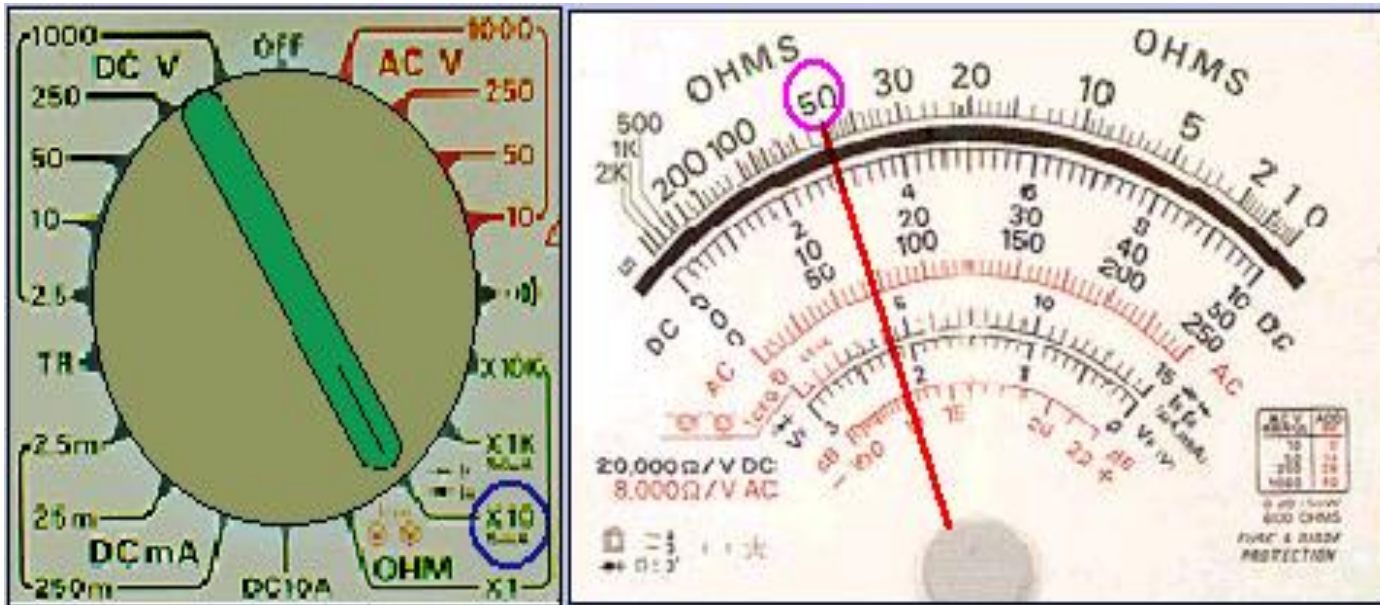

- 전환스위치 측정범위 : x 10
- 눈금판의 지침 값 : 50
- 저항값 읽기 :  $50 \times 10 = 500[\Omega]$


## 1-6 직류전압의 측정법

- ❖ 측정 레인지를 DC V의 가장 높은 위치 1,000으로 전환하고 측정하고자 하는 곳의 전위 및 전극을 확인한 다음 +측에 적색 리드봉을, -측에는 흑색 리드봉을 병렬로 접속하여 측정한다.
- ❖ 이 때 지침이 전혀 움직이지 않을 때는 측정 레인지를 500, 250, 50, ..., 5 순으로 내려 지침이 중앙을 전후하여 멈추는 곳에 레인지를 고정시키고 측정하는 것이 바람직하다.
- ❖ 그러나 측정전압을 미리 예측을 한 때는 예측한 전압보다 높은 위치에 측정 레인지를 고정시키는 것이 안전한 방법이다.

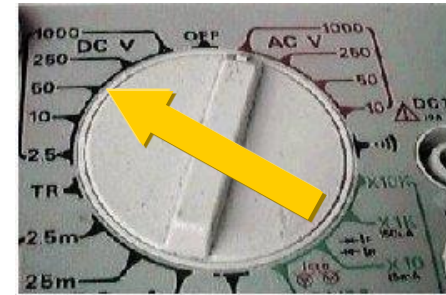

- ❖ 전환 스위치를 예상되는 직류전압의 측정범위(DCV)로 돌려 놓는다.
- ❖ 전지의 (+)쪽에 빨간색 리드선을 (-)쪽에는 검은색 리드선을 대고 측정한다.
  - 예상되는 전압을 알기 어려울 때에는 전환스위치를 **가장 높은 범위에서부터** 한 단계씩 낮은 범위로 전환스위치를 돌려가면서 전압을 측정하여야 한다.

## 직류전압값 읽는 법 (보기1)

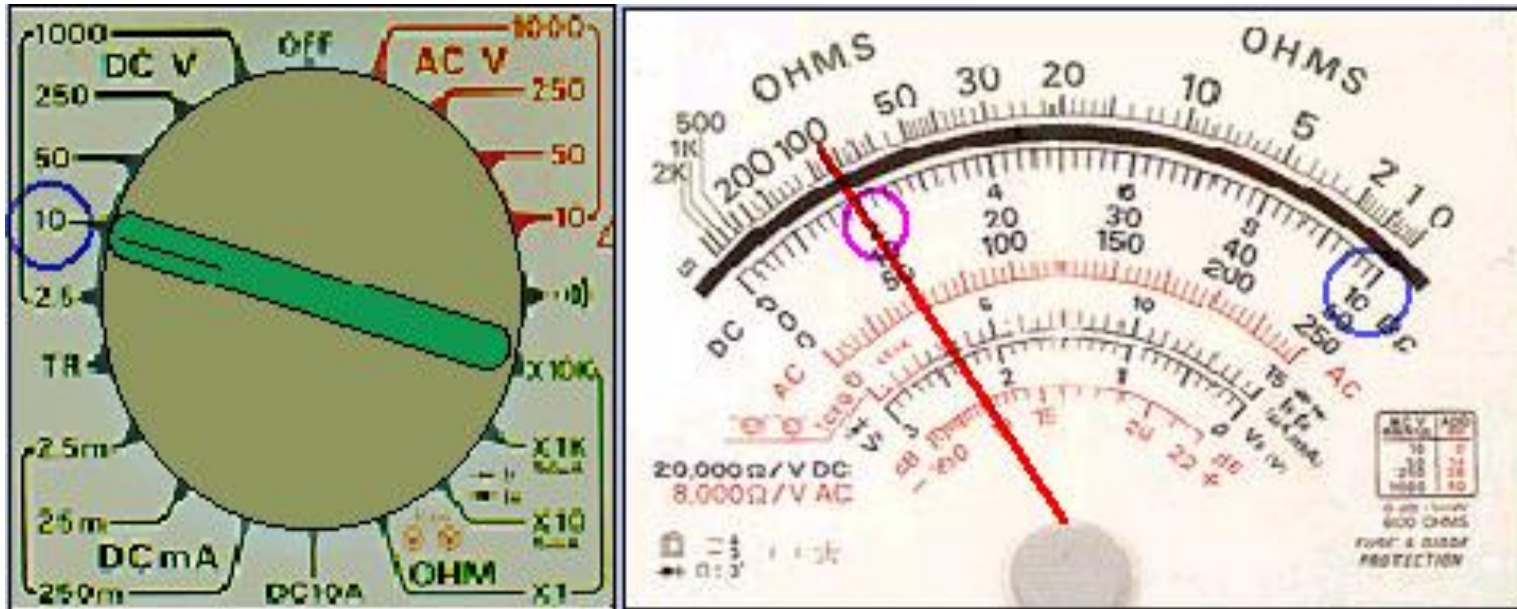


- 전환스위치 측정범위 : DCV 10
- 눈금판의 지침 값 : 눈금의 10 에 해당하는 눈금 값 2
- 직류전압의 값 : 2[V]





## 1-7 직류전류의 측정법

- ❖ 측정 레인지를 DC mA의 가장 높은 위치 250으로 전환하고 측정하고자 하는 곳의 회로를 확인한 다음 부하와 직렬로 접속 측정을 해야 한다.
- ❖ 이 때 지침이 움직이지 않으면 250, 25, ..., 0.1 순서로 내려서 지침이 눈금 중앙을 전후하여 멈추는 곳에 레인지를 고정시키는 것이 바람직하다.
- ❖ 그리고 눈금은 그림과 같이 눈금을 곱용으로 사용되고 같은 방법으로 하여 읽는다.

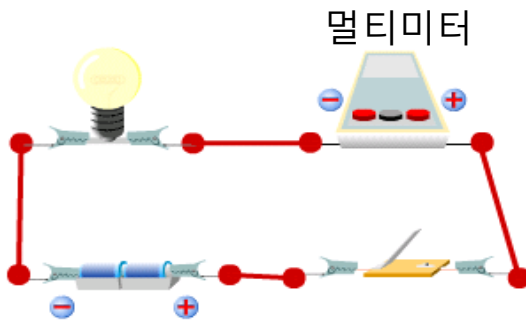


전류측정용 연결법



- ❖ 예상되는 직류 전류의 측정범위로 전환스위치를 돌려 놓는다.
- ❖ 전지의 (+)쪽에 빨간색 리드선을 (-)쪽에는 검은색 리드선을 대고 측정한다.
- ❖ DCmA측정 범위에 해당하는 눈금을 읽는다.
- ❖ (+),(-) 극성이 있음. **반드시 직렬로 연결**
- ❖ 예상되는 전류값을 모를 때는 **가장 높은 범위에서부터** 한 단계씩 낮은 범위로 전환스위치를 돌려 가며 측정한다.


## 직류전류값 읽는 법 (보기1)

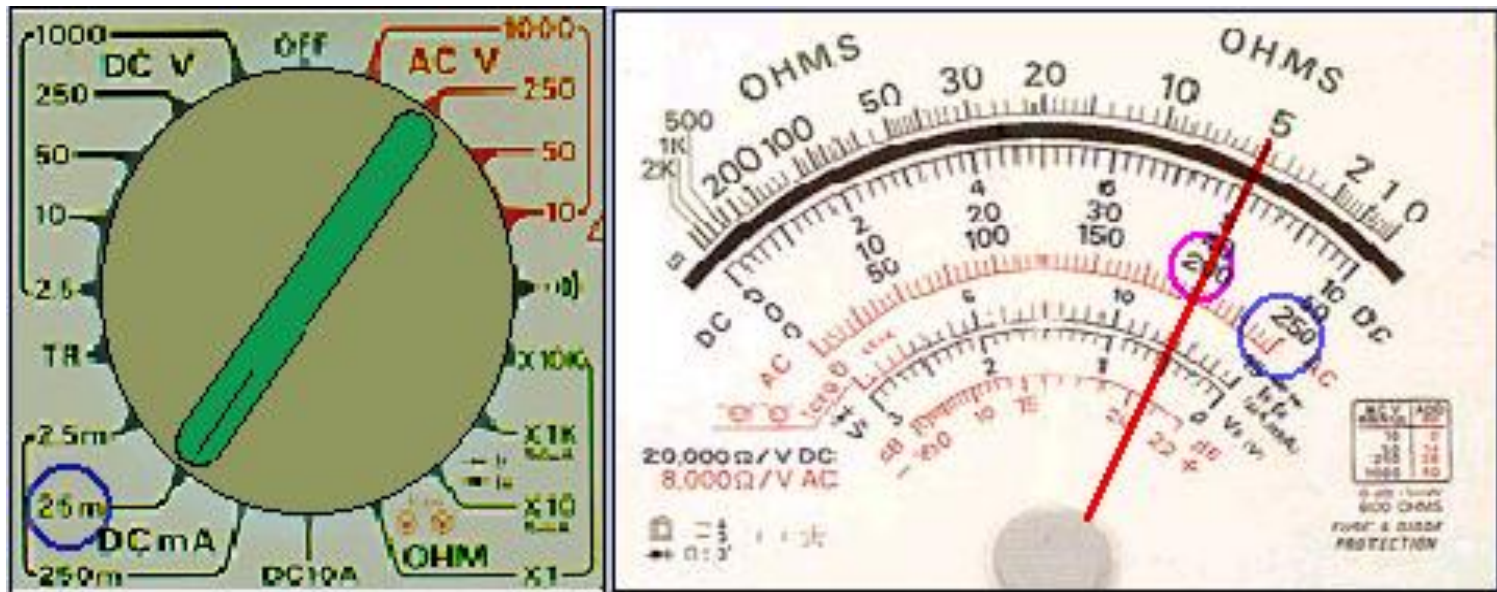

- 전환스위치 측정범위 : DCmA 25
- 눈금판의 지침 값 : 눈금의 250 에 해당하는 값 200
- 직류전류의 값 :  $200 \times 0.1 = 20$  [mA]



## 직류전류값 읽는 법 (보기2)

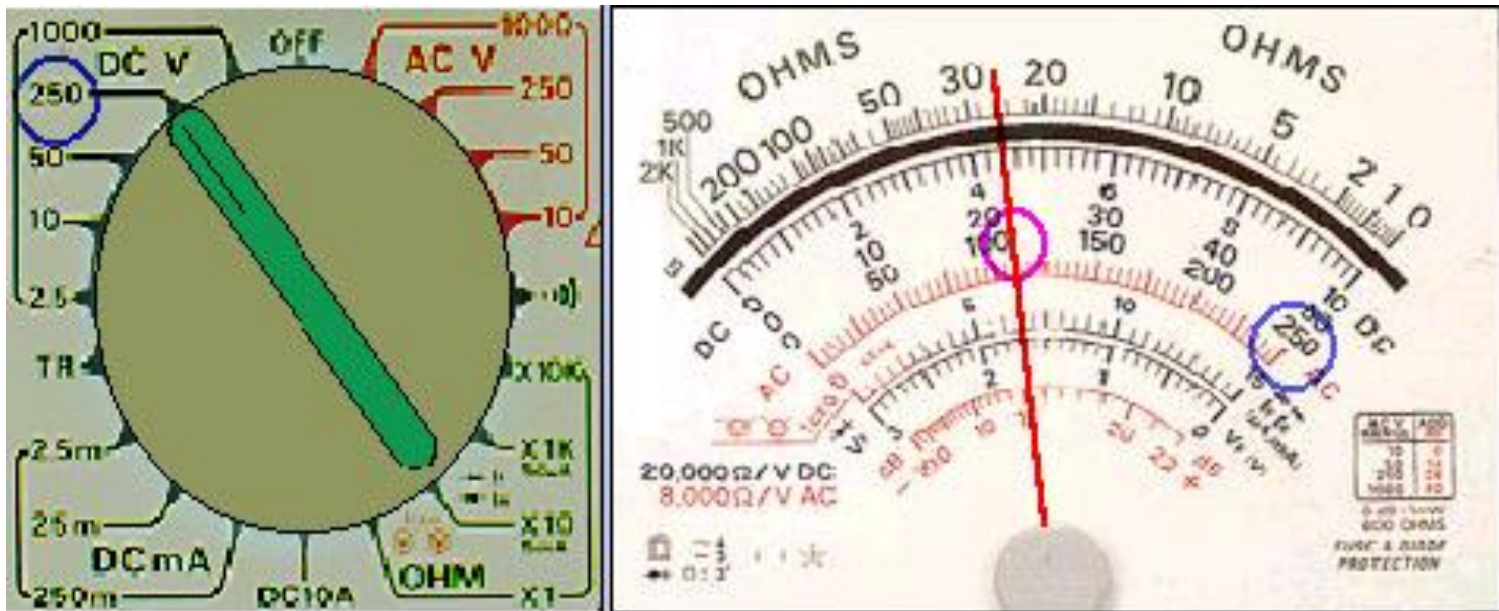

- 전환스위치 측정범위 : DCmA 250
- 눈금판의 지침 값 : 눈금의 250에 해당하는 값 50
- 직류전류의 값 : 50 [mA]

## 1-8 교류전압의 측정법


- ❖ 측정 레인지를 AC V의 가장 높은 위치 1000V로 전환하고 리드봉의 극성에 관계 없이(회로시험기 리드봉의 극성은 구별 없이 사용해도 된다) 병렬로 접속하여 측정한다.
- ❖ 여기에서 눈금은 그림과 같이 직류 눈금을 병행해서 사용하는데, 10 레인지에서만 AC 10V 전용 눈금을 읽는다.



- ❖ 전환스위치를 예측되는 교류 전압의 측정 범위로 돌려 놓는다.
- ❖ 교류가 흐르는 전원이나 전선에 리드선을 대고서 전압을 측정한다.
  - 예측이 어려울 경우 최대값부터 시작
  - 극성이 없다.



## 교류전압값 읽는 법 (보기2)

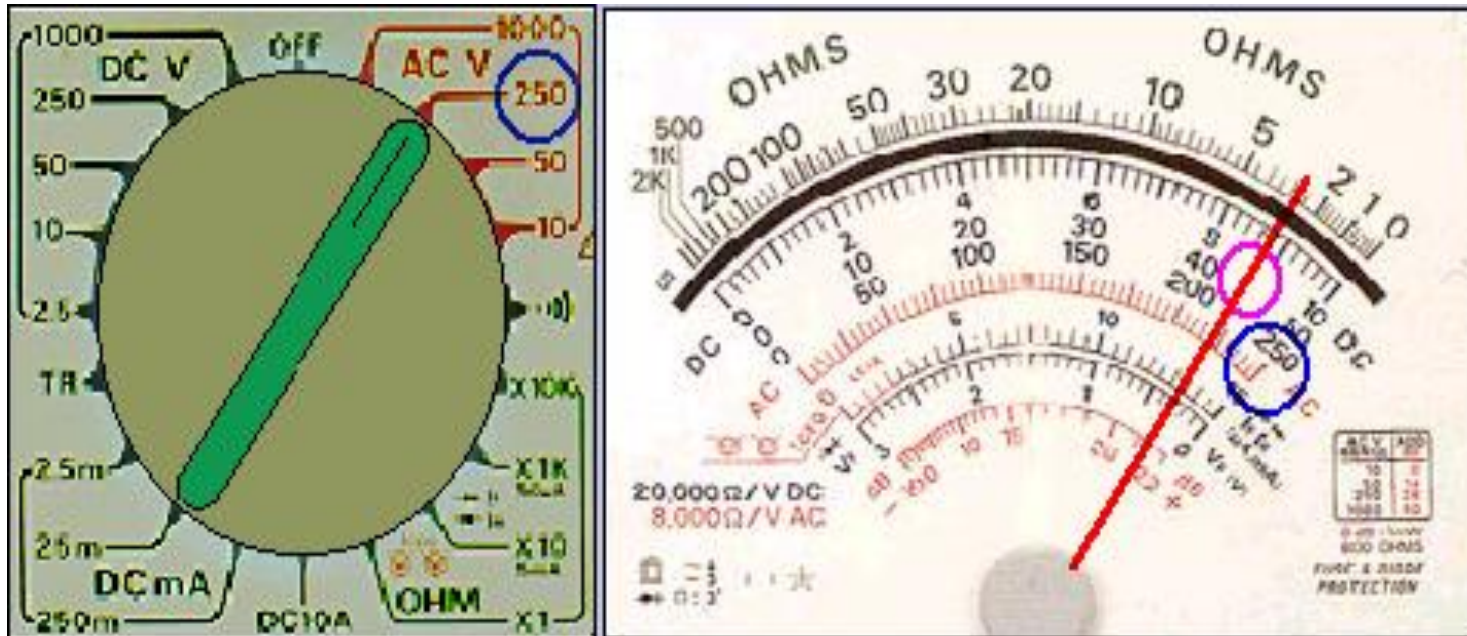

- 전환스위치 측정범위 : ACV 250
- 눈금판의 지침 값 : 220
- 교류전압의 값 : 220 [V]



## 1-1 디지털 멀티테스터의 구조 및 장·단점

### 장점

- 정밀도가 좋다.
- 숫자로 눈금을 읽을 수 있다.
- 눈금은 읽는데 개인차가 없고 방향성이 없다.
- 직류 입력이 반대라도 측정 가능(-로 표시됨)
- 0Ω 조정이 불필요하다.

### 단점

- 비교적 고가이다.
- 전지 소모에 주의 필요
- 변화하는 값에 대하여는 지시가 깜빡여 읽기 곤란
- 통전 시험과 같은 직감적 측정이 곤란



## 1-2 멀티미터의 심벌

$\tilde{V}$	교류 전압 측정	$\overline{V}$	직류 전압 측정
$\tilde{A}$	교류 전류 측정	$\overline{A}$	직류 전류 측정
$\Omega$	저항 측정	BAT	건전지 시험
$\rightarrow $	다이오드 시험	hFE	TR hFE 측정
CAP	캐패시턴스 측정		
$\bullet\))\))\))$	도통 시험	Hz	주파수 측정

## 1-3 디지털 멀티미터 사용법


models 110, 111 & 112

사용자 설명서

### 배터리 절약 모드("슬립 모드")

미터를 20분 동안 사용하지 않으면 자동으로 "슬립 모드"로 들어가고 화면에 아무것도 보이지 않습니다. 슬립 모드가 활성화되지 않도록 하려면 미터가 켜져 있는 동안 Hz 버튼을 누른 상태로 유지합니다. MIN MAX AVG 모드에서는 슬립 모드가 항상 비활성화됩니다.

### 터미널

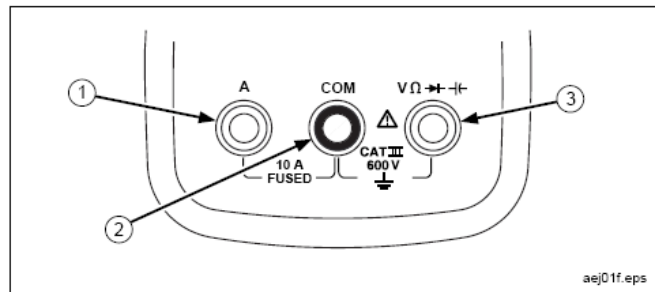


항목	내용
1	10 A 이하 또는 최대 30초 동안 20 A 이하의 과부하(모델 111 및 112에만 해당)의 AC 및 DC 전류 측정과 전류 주파수 측정을 위한 입력 터미널
2	모든 측정을 위한 공통(반환) 터미널
3	전압, 연속성, 저항, 다이오드 테스트, 정전 용량 및 전압 주파수 측정을 위한 입력 터미널

### 로터리 스위치 위치

스위치 위치	측정 기능
$\tilde{V}$ Hz (버튼)	300 mV에서 600 V까지의 AC 전압. 5 Hz에서 50 kHz까지의 주파수.
$\bar{V}$ Hz (버튼)	1 mV에서 600 V까지의 DC 전압 5 Hz에서 50 kHz까지의 주파수
$\Omega$	20 $\Omega$ 보다 작으면 경고음이 켜지고 250 $\Omega$ 보다 크면 경고음이 켜짐
$\rightarrow$	0.1 $\Omega$ 에서 40 M $\Omega$ 까지의 저항
$\rightarrow \leftarrow$	다이오드 테스트. 2.4 V보다 크면 OL이 표시됩니다.
$\leftarrow \rightarrow$	1 nF에서 9999 $\mu$ F까지의 패러드.
(모델 111 및 112) $\tilde{A}$ Hz (버튼)	3 A에서 10 A까지의 AC 전류 (최대 30초 동안 20 A 과부하) 10.00보다 크면 디스플레이가 깜박입니다. 20 A보다 크면 OL이 표시됩니다. 50 Hz에서 5 kHz까지의 주파수.
(모델 111 및 112) $\bar{A}$ Hz (버튼)	0.001 A에서 10 A까지의 DC 전류 (최대 30초 동안 20 A 과부하) 10.00보다 크면 디스플레이가 깜박입니다. 20 A보다 크면 OL이 표시됩니다. 50 Hz에서 5 kHz까지의 주파수.

참고: AC 전압 및 전류 AC가 쌍을 이룬 정밀 RMS의 경우에는 최대 500 Hz입니다.

디스플레이

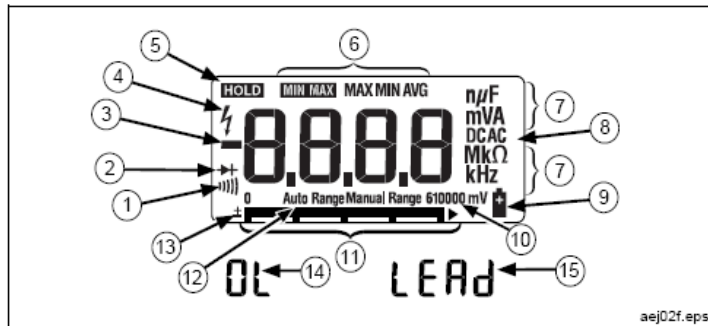

aej02f.eps

번호	기호	의미
1	⏏	연속성 기능으로 미터가 설정됩니다.
2	➔	다이오드 테스트
3	-	음의 판독값
4	⚡	안전하지 않은 전압. 30 V 이상의 전압 또는 전압 과부하(OL) 상태
5	<b>HOLD</b>	Display HOLD가 활성화됩니다. 디스플레이에 현재 판독값이 계속 표시됩니다. MIN MAX AVG 모드에서는 MIN MAX AVG 기록이 중단됩니다.
6	<b>MIN MAX</b> <b>MAX MIN AVG</b>	MIN MAX AVG 모드가 활성화됩니다. 최대, 최소 또는 평균 판독값이 표시됩니다.

번호	기호	의미
7	nμF mVA Mk kHz	측정 단위
8	DC AC	직류, 교류
9	🔋	즉시 배터리를 교체합니다.
10	610000 mV	범위 표시기의 가능한 모든 세그먼트
11	(막대 그래프)	아날로그 디스플레이
12	<b>Auto Range</b> <b>Manual Range</b>	최상의 해상도를 갖는 범위를 미터가 선택합니다. 사용자가 범위를 선택합니다.
13	±	막대 그래프 극성
14	OL	범위에 비해 입력값이 너무 큼니다.
15	LEAD	⚠테스트 리드 경고 A 위치에서 또는 A 위치로부터 로터리 스위치를 돌릴 때 잠시 화면에 표시됩니다.

오류 메시지	
diSC	캐패시터가 방전되는 동안 표시됩니다. Capacitance 기능 전용.
EEPr	EPROM에서 데이터를 읽을 수 없습니다. 전원을 껐다가 켜십시오. 메시지가 없어지지 않으면 미터를 수리하십시오.
EEPr Err	잘못된 EEPROM 데이터. 미터를 수리하십시오.
CAL Frr	잘못된 캘리브레이션 데이터. 미터를 캘리브레이션 하십시오.



#### 수동 범위 조정 및 자동 범위 조정

이 미터에는 수동 범위 모드(Manual Range)와 자동 범위(Auto Range) 모드가 모두 있습니다.

- ⇒ 자동 범위 모드에서 미터는 최상의 해상도를 갖는 범위를 선택합니다.
- ⇒ 수동 범위 모드에서는 자동 범위보다 우선해서 사용자가 범위를 직접 선택합니다.

미터는 자동 범위 모드 상태로 켜지며 **Auto Range**가 표시됩니다.

1. 수동 범위 모드로 들어가려면 **RANGE**를 누릅니다. **Manual Range**가 표시됩니다.
2. 수동 범위 모드에서 **RANGE**를 누르면 범위가 증가합니다. 가장 큰 범위까지 증가한 다음 가장 작은 범위에서 시작합니다.

#### 참고

**MIN MAX AVG** 또는 **Display HOLD** 모드의 범위는 수동으로 변경할 수 없습니다.


**MIN MAX AVG**나 **Display HOLD** 모드에 있는 동안 **RANGE**를 누르면 경고음이 울려 잘못된 작동임을 알리며 범위는 바뀌지 않습니다.

3. 수동 범위를 종료하려면 **RANGE**를 1초 이상 누르거나 로터리 스위치를 돌립니다.  
미터는 자동 범위로 돌아가고 **Auto Range**가 표시됩니다.

#### 파워업 옵션

파워업 옵션을 선택하려면 미터를 켜 상태에서 버튼을 1초 이상 누릅니다.

미터를 끄면 파워업 옵션이 취소됩니다.

버튼	파워업 옵션
<b>HOLD</b>	모든 디스플레이 세그먼트를 켭니다. <b>HOLD</b> 를 놓으면 계속 진행됩니다. 소프트웨어 버전 번호가 잠깐 화면에 표시된 다음 정상 작동됩니다.
<b>MIN MAX</b>	경고음을 비활성화합니다.
<b>Hz</b>	자동 전원 끄기 기능("슬립 모드")을 비활성화합니다.
	2분 후 백라이트가 자동으로 꺼지는 기능을 비활성화합니다 (모델 112에만 해당)

models 110, 111 & 112

사용자 설명서

## 기본 측정

다음 페이지의 그림은 기본 측정을 수행하는 방법을 보여줍니다.

회로나 장치에 테스트 리드를 연결하는 경우 라이브 리드를 연결하기 전에 공통(COM) 테스트 리드를 먼저 연결하십시오. 테스트 리드를 뺄 때는 공통 테스트 리드를 빼기 전에 라이브 리드를 빼내십시오.

### ⚠경고

감전, 부상 또는 미터 손상을 방지하려면 저항, 연속성, 다이오드 또는 정전 용량을 테스트하기 전에 회로의 전원을 차단하고 고전압 커패시터를 모두 방전시키십시오.

### 참고

AC 전압이나 전류를 판독할 때 왜곡된 파형을 통한 RMS 변환기에서 정확히 측정할 수 있도록 AC 전압 및 전류 범위의 낮은 쪽 끝에서 판독 정착 시간이 몇 초 정도 늘어나게 됩니다.

이 제품은 전류 클램프 액세서리와 함께 사용하면 안됩니다.

## AC 및 DC 전압 측정

AC 볼트



DC 볼트





aej03f.eps

## 저항 측정



aej04f.eps

## 연속성 테스트

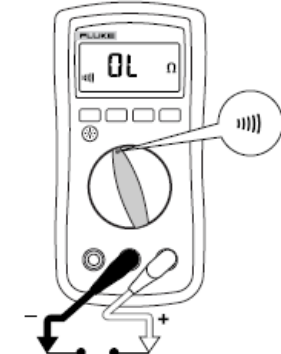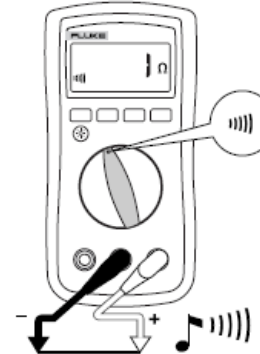

aej08f.eps

## 정전 용량 측정




aej05f.eps

## 참고

연속성 기능은 개방되거나 단락된 회로가 있는지 확인하는 빠르고 편리한 방법입니다. 저항을 측정할 때 최고의 정확성을 얻으려면 미터의 저항(Ω) 기능을 사용하십시오.

## 다이오드 테스트

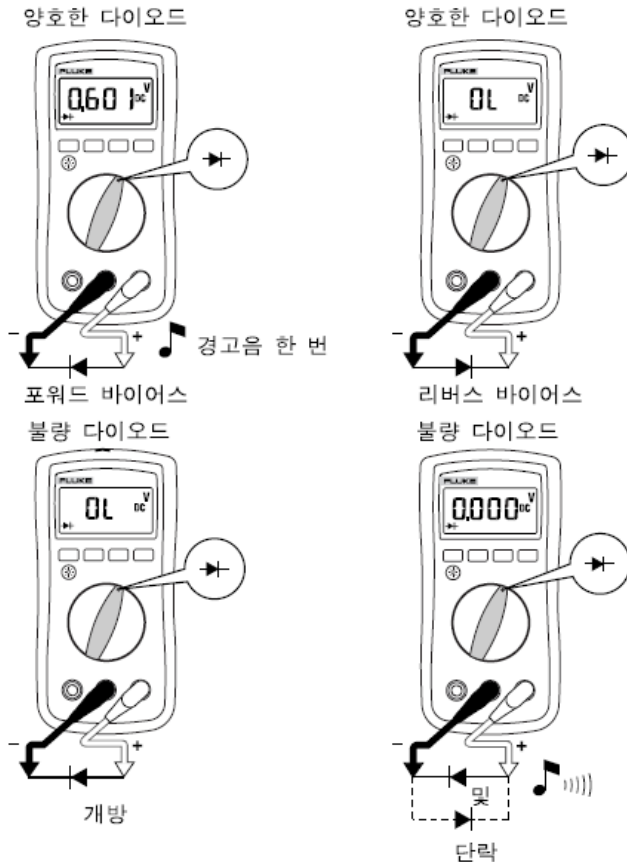

aej07f.eps


## AC 또는 DC 전류 측정(모델 111 및 112)

### ⚠경고

부상이나 미터 손상을 방지하려면:

- 접지와 개방 회로 사이의 전위차가 **600 V** 이상인 경우 내부 회로의 전류를 측정하지 마십시오.
- 테스트하기 전에 미터의 퓨즈를 검사하십시오(“퓨즈 테스트” 참조).
- 측정 작업에는 올바른 터미널, 스위치 위치 및 범위를 사용하십시오.
- 리드가 전류 터미널에 연결되어 있을 때는 프로브를 회로나 부품과 병렬로 놓지 마십시오.

전원을 끄고 회로를 차단하고, 미터를 직렬로 끼운 다음 전원을 켜십시오.

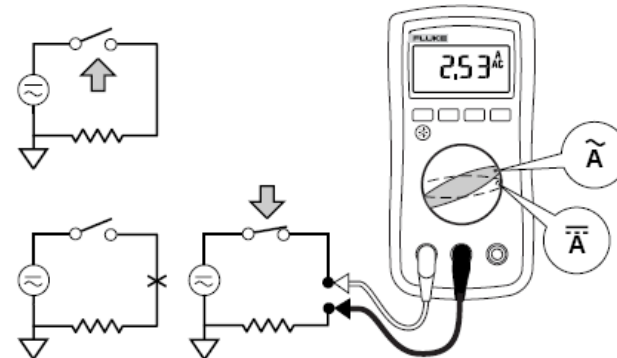


aej08f.eps

## 1-1 브레드보드란?


- 기판에 나있는 구멍에 소자들을 꽂아서 서로를 연결하고 연결선(Jumper wire)을 사용해 서로 멀리 있는 소자들을 연결해 주는 데 사용되는 기판
- 제품을 만들기 전에 원하는 작품을 구상, 회로도(구상도)를 작성하여 필요한 부품과 연결선 등을 이용. 작품이 만들어질 때까지 여러 가지 실험과 검토 및 연구를 해 볼 수 있다.

## 1-2 브레드보드의 외형

- 1) 앞면 : 부품과 연결선을 끼워 넣을 수 있는 삽입면이 있다.
- 2) 뒷면 : 연결선이 삽입되는 삽입면의 반대편 바닥에는 접지 평면으로서 금속판이 부착되어 있다.

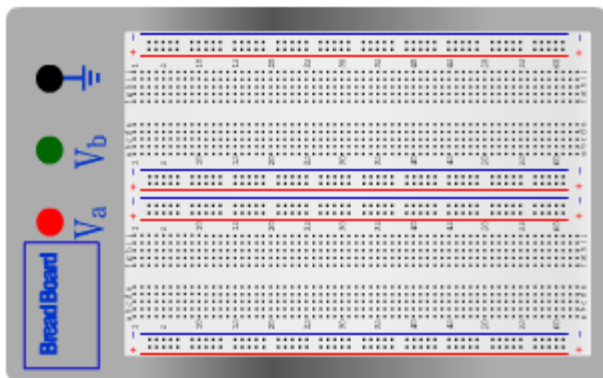



<앞면>

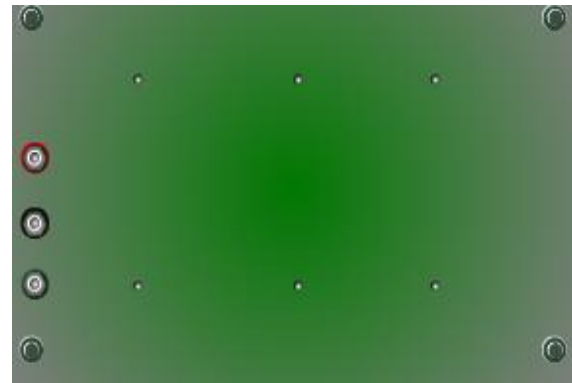


<뒷면>

### 1-3 브레드보드의 구성

- A 부분은 위에서 아래로 서로 연결되어 있음  
(주로 전원으로 사용하며 빨간색은 "+" 청색은 "-"를 연결함)
- B 부분은 옆으로 5개씩 서로 연결되어 있음(주로 소자를 끼움)

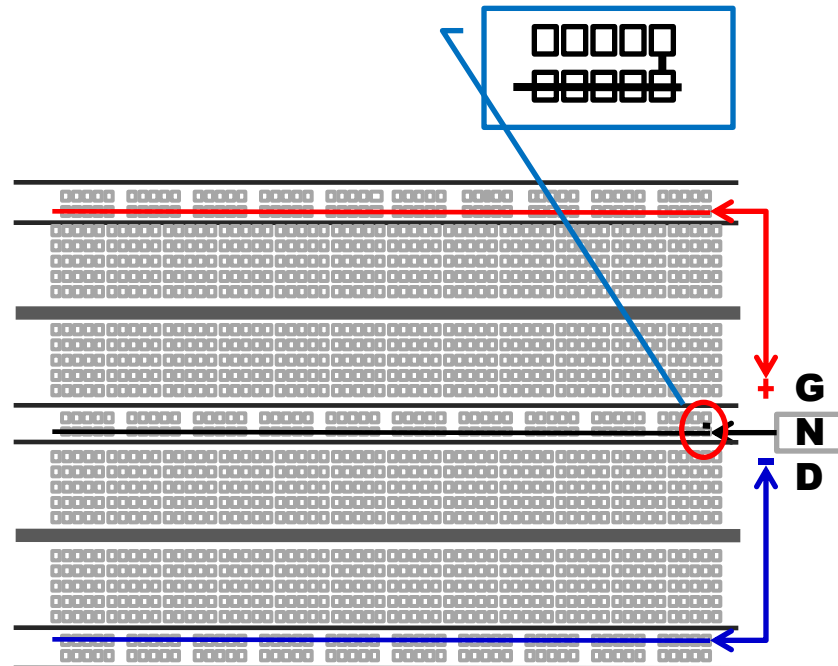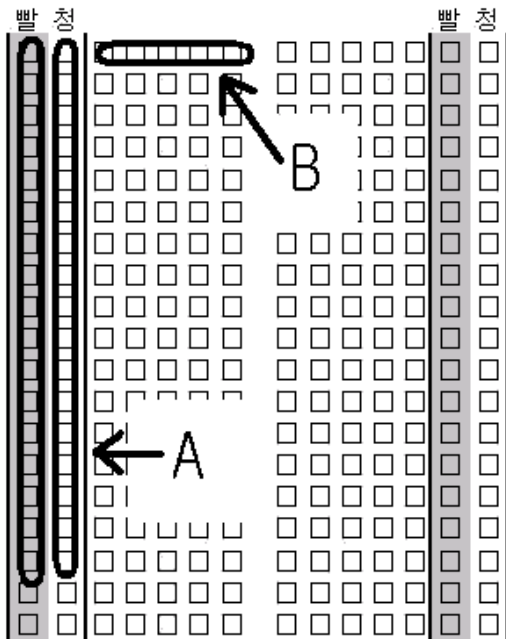



# 1-4 브레드보드 연결 예

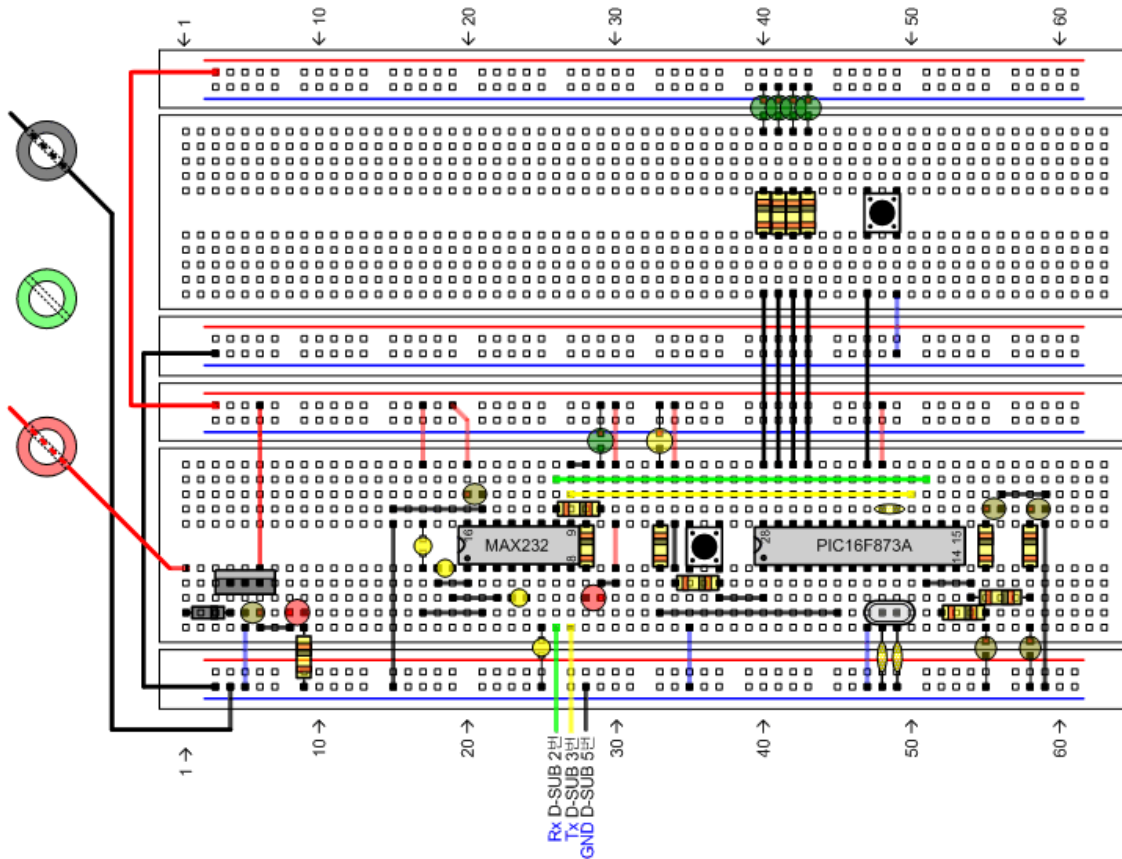

[실제도 9]

## 1-5 브레드보드의 회로도 구성 예


- 회로를 보고 만능기판에 연결한다.

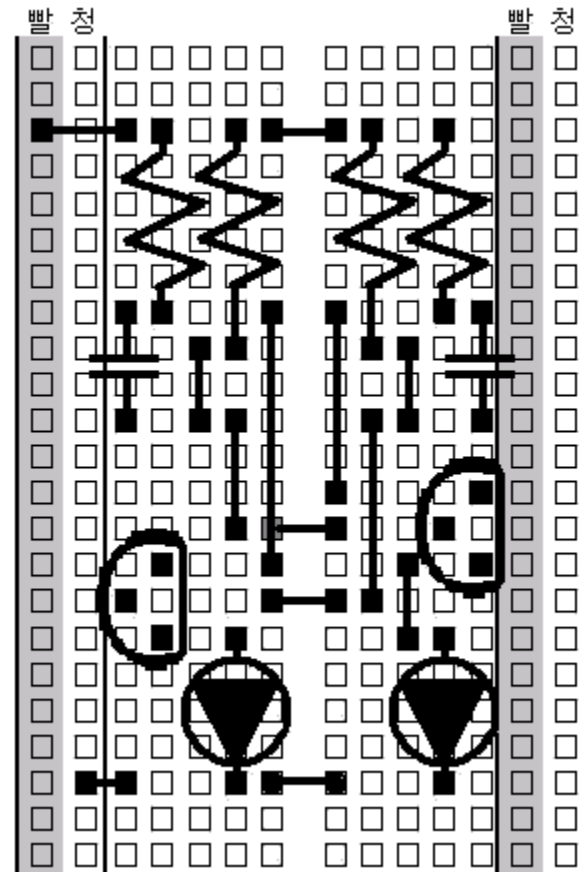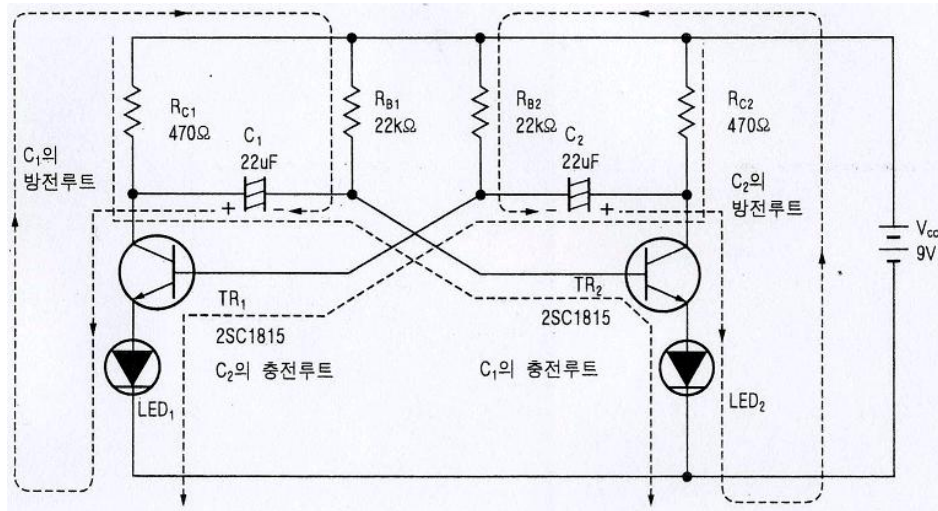



## 1-6 전압 및 전류 측정법

### ◆ 전압 측정법

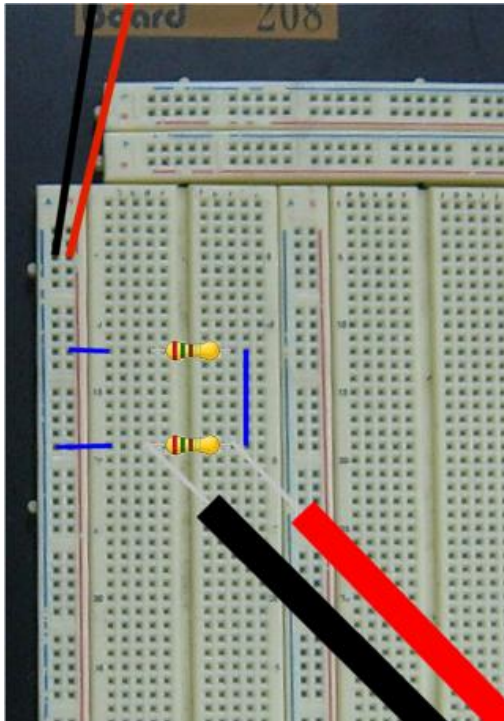

### ◆ 전류 측정법

